

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30/20**Объект: **НСТ «Березка» ", Новосибирская область Коченевский р-н, с. Белобородово**

При проведении технического осмотра (Акт № 30/20) обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127	Опоры		шт	44	Отклонение ж/б опоры от вертикальной оси линии ВЛ-10 кВ	Выправка
2	ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127	Разъединитель		шт	3	Коррозия металлоконструкции, частичные сколы, потемнение опорных изоляторов, оплавление контактов	Замена
3	ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127	Изоляторы		шт	264	Трещины, сколы на изоляторах.	Замена
4	ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127	Провод		м	3х2950	Износ провода более 60%.	Замена на СИП
5	ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127	Охранная зона ВЛ		м	260	Высокие деревья и кустарники в охранной зоне ВЛ	Расчистка просек, кустарников и деревьев

Заключение:

- 1) Требуется реконструкция ВЛ-10кВ, замена изоляторов, замена провода, разъединителя, расчистка просеки, правка 1 опоры.

Зам. Начальника СЭЭС

Электромонтер СЭЭС


(подпись)

И.П. Домашов

Е.Н. Полинцев